


Поради від Autodata: Opel Insignia - витік оливи на один з приводних валів

дата публікації: 2025.10.13

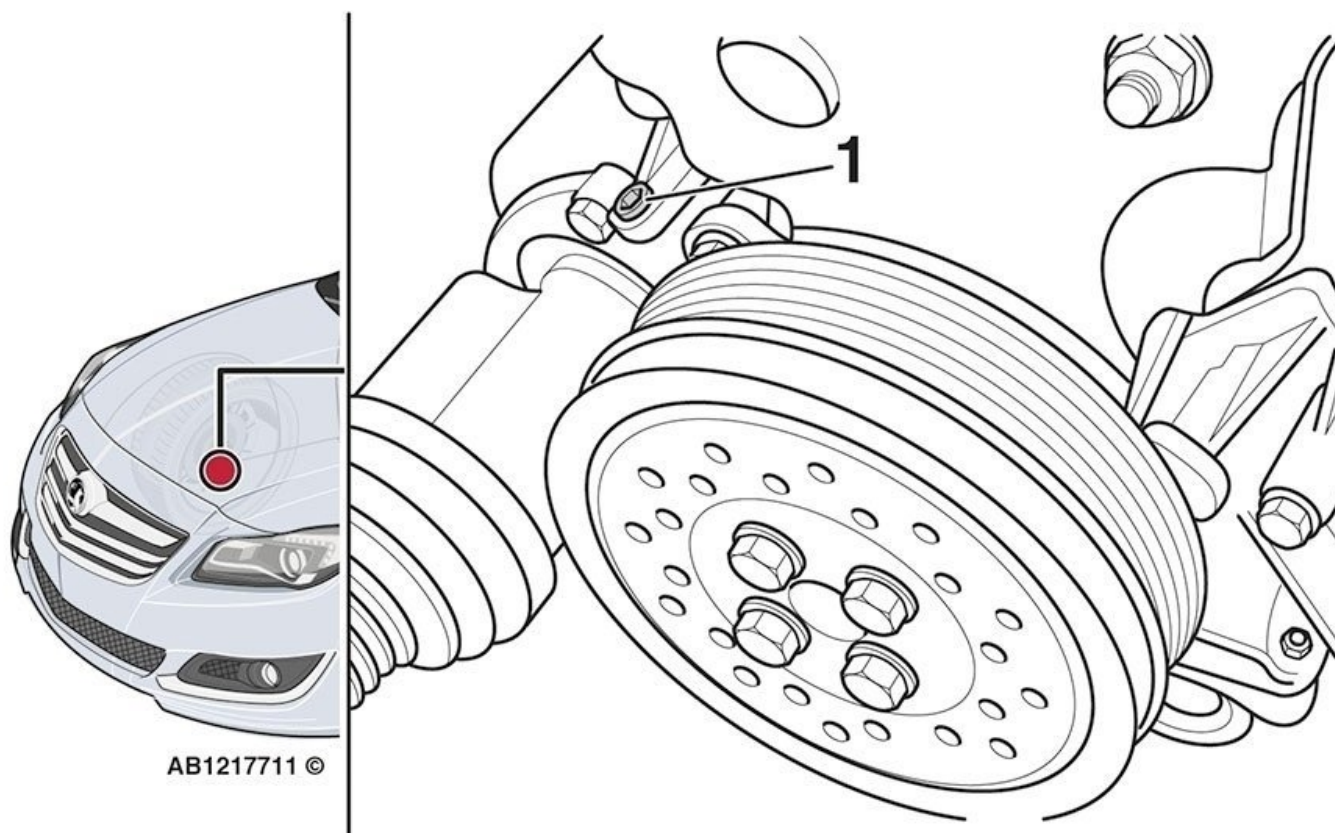

Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Питання: Автомобіль Opel Insignia 2.0 CDTi 2015 року випуску в нашій автомайстерні має проблему з витіком оливи з передньої частини двигуна. Олива потрапляє на один із приводних валів і розбризкується, через що складно визначити джерело витіку. Будь ласка, допоможіть.

Відповідь: Ми знаємо про проблему витіку оливи в цій моделі автомобіля. Її причиною є неправильний момент затягування заглушки оливного насоса двигуна. Зніміть заглушку оливного насоса двигуна. Встановіть нову заглушку і затягніть її вручну (рис.). Затягніть її з моментом затягування 15 Нм. Після досягнення належного моменту затягування перевірте положення заглушки оливного насоса. Вона встановлена правильно, якщо її верхня частина злегка виступає або прилягає до поверхні корпусу оливного насоса двигуна.

Джерело: