


Поради від Autodata: Jaguar XF - брязкіт з-під керма при повному повороті керма?

дата публікації: 2025.11.24

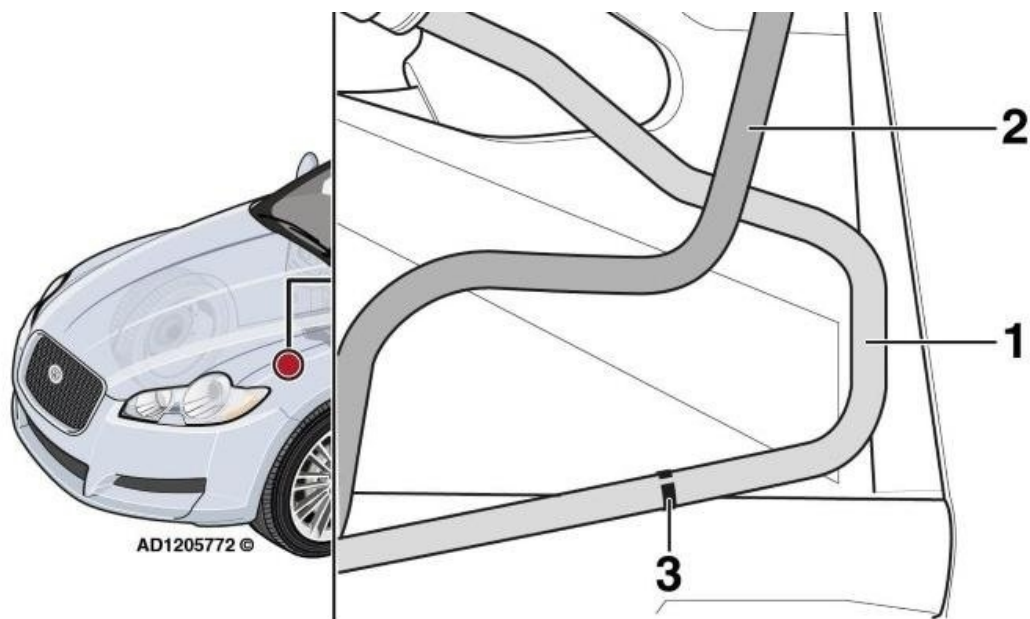

Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Власник автомобіля Jaguar XF 2010 року випуску, який знаходиться на нашому СТО в рамках техогляду, поскаржився на брязкіт, що доноситься з переднього лівого колеса при повному повороті керма. Ми чули брязкіт, але не можемо знайти його причину. Чи повідомляли раніше інші власники XF про цю проблему?

Раніше ми вже стикалися з описаною несправністю, що виникає в моделях Jaguar XF з бензиновим двигуном 2.0. Це викликано тим, що паливопровід торкається накладки передньої лівої колісної арки. Прокладіть пластиковий паливопровід за оплетку паливопроводу. Встановіть хомут, щоб зафіксувати паливопровід у новому положенні. Встановіть накладку лівої колісної арки. Перевірте, чи є достатній зазор між паливопроводом і накладкою передньої колісної арки. Після завершення ремонту необхідно провести тестовий заїзд, щоб переконатися, що несправність усунуто.

Джерело: