


Поради від Autodata: Renault Clio - шуми при запуску

дата публікації: 2025.12.08

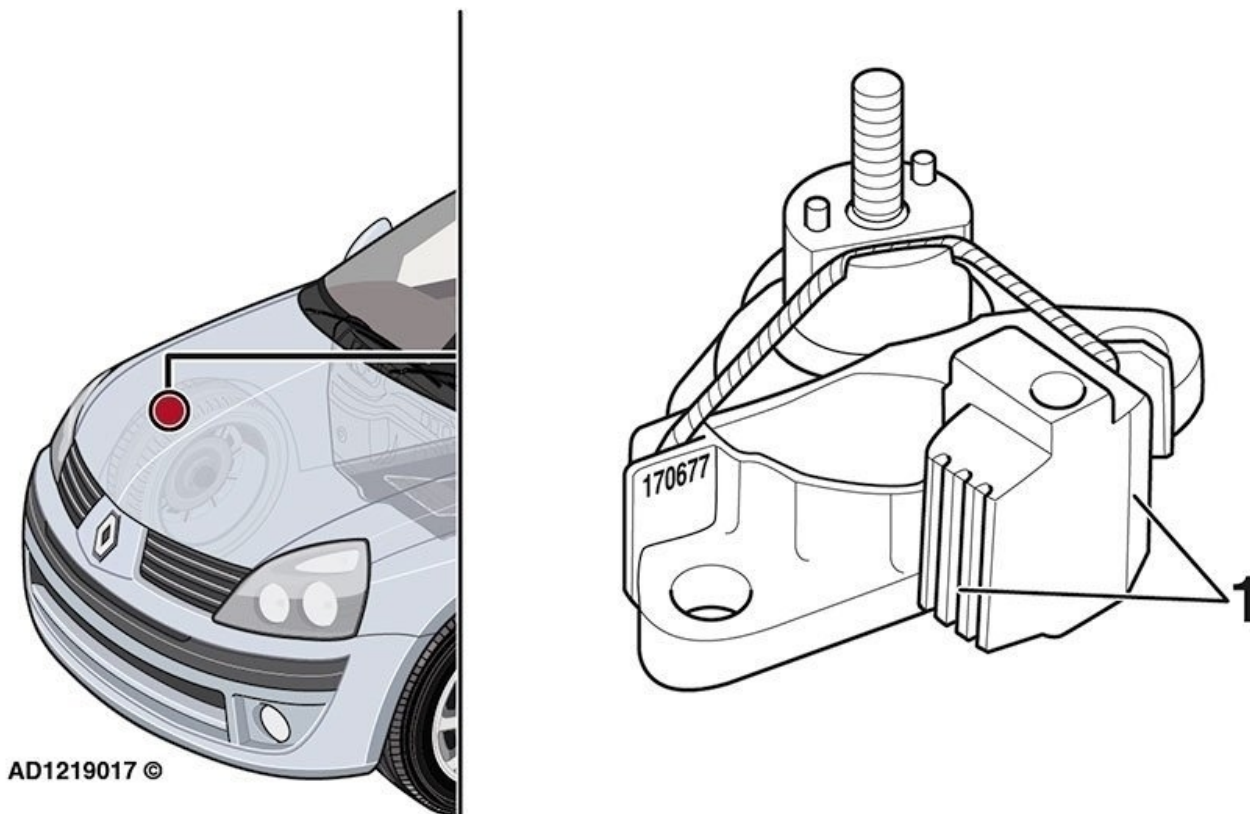

Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Питання: у нас в автомайстерні знаходиться Renault Clio 1.5 dCi 2010 року випуску, в якого в передній частині виникає стукіт при рушанні з місця або при русі заднім ходом. Ми чули цей звук під час тест-драйву, але вже в майстерні не можемо визначити причину. Ми перевірили компоненти рульового управління та підвіски, але, здається, всі вони працюють належним чином. Ми також перевірили, що основні болти в моторному відсіку затягнуті з правильним моментом затягування. Будь ласка, допоможіть.

Відповідь: Нам відома описана проблема зі стуком, причиною якої є затвердіння гумових елементів подушки двигуна та/або неспіввісність правої подушки двигуна. Ця несправність стосується моделей Clio II з кодом двигуна K9K/F9Q. Спочатку перевірте, чи видно поздовжні канавки на подушці двигуна. Замініть подушку двигуна, якщо поздовжні канавки відсутні. Якщо ви замінюєте її, не встановлюйте знову пластикову кришку (якщо вона була встановлена спочатку).

Якщо ви залишаєте стару подушку двигуна, зніміть пластикову кришку (якщо вона була встановлена). Нанесіть мастило в поздовжні канавки як нової, так і старої подушки двигуна. Посувайте двигун вперед і назад, щоб встановити подушку двигуна. Гайки/болти подушки двигуна повинні бути затягнуті з належним моментом затягування. Після завершення ремонту виконайте пробний заїзд, щоб переконаватися, що несправність усунуто.

Джерело: