


Поради від Autodata: несправності Jeep Cherokee, Citroën C4 Cactus, Seat Leon ST

дата публікації: 2026.04.01

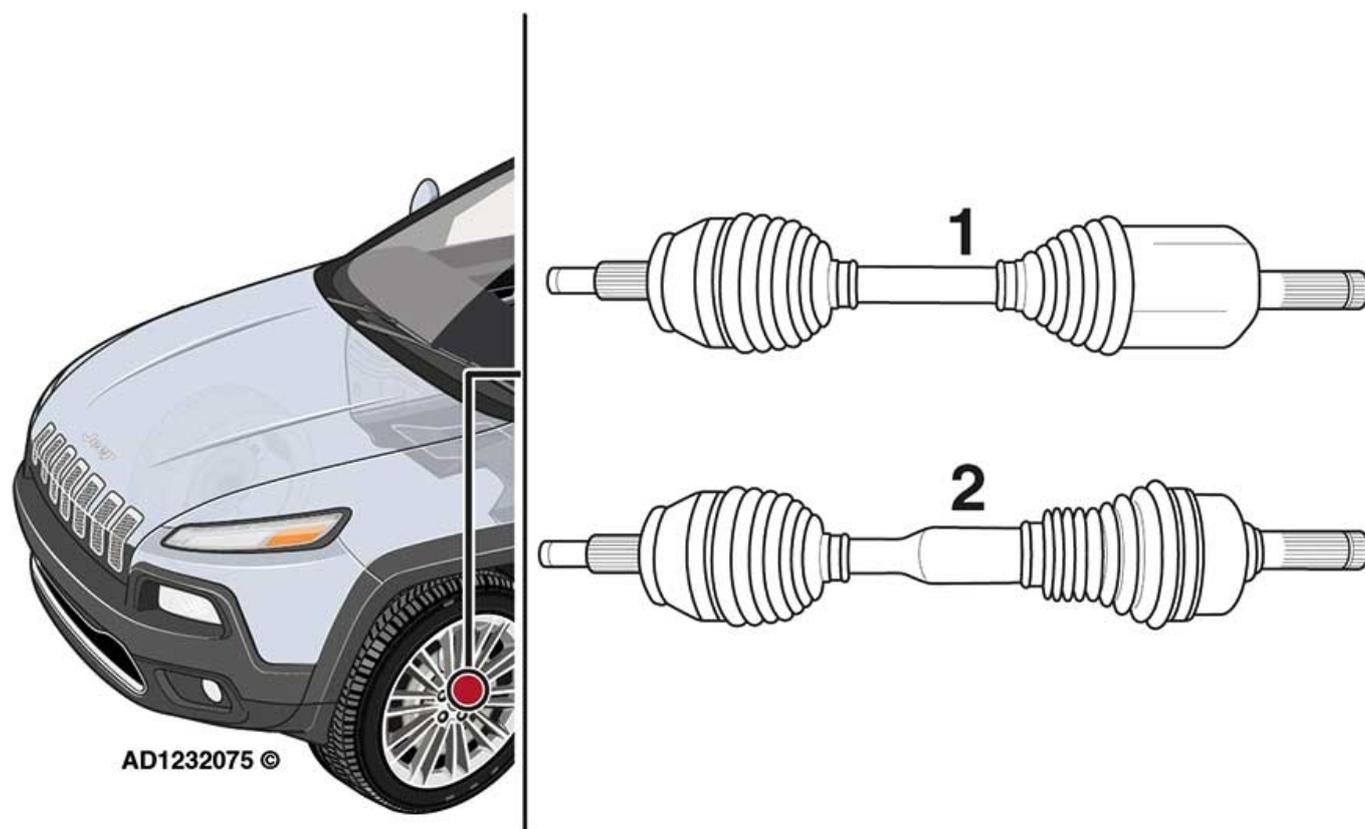


Jeep Cherokee - вібрації в автомобілі під час прискорення

Питання: До нашої майстерні звернувся власник Jeep Cherokee 2015 року випуску, який скаржиться на вібрації під час прискорення на швидкості 16-32 км/год. Ми відчули їх під час пробної поїздки, але після повернення до автомайстерні не можемо знайти причину їх виникнення. Чи повідомляли інші власники цього автомобіля про таку проблему?

Відповідь: Так, про цю проблему вже повідомляли, і вона стосується моделей Jeep Cherokee з повним приводом і 9-ступінчастою автоматичною коробкою передач, виготовлених до 12.09.2016 р. Причиною вібрації є дефектна конструкція передніх приводних валів. Перевірте передні приводні вали, якщо встановлено приводний вал типу 1, замініть його на новий варіант типу 2 (рис. 3.1). Після завершення ремонту виконайте пробну поїздку, щоб переконатися, що несправність усунуто.

Citroën C4 Cactus - втрата потужності двигуна, світиться попереджувальна лампа несправності двигуна

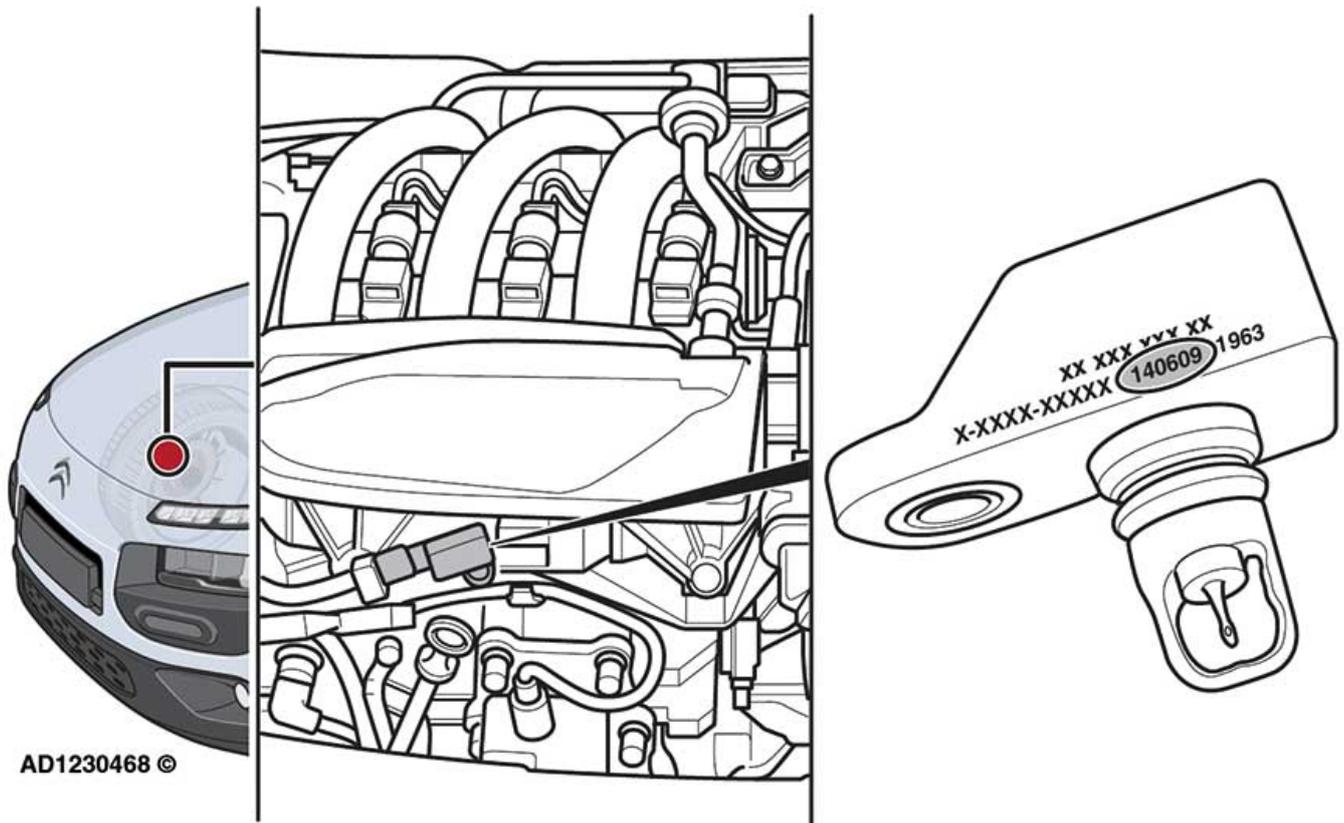


AD1230468 ©

Питання: У нас виникли проблеми з діагностикою втрати потужності двигуна в нашому Citroën C4 Cactus 2014 року випуску. Світиться попереджувальна лампа несправності двигуна, а в пам'яті ЕБУ записано код несправності P0172. Ми замінили лямбда-зонд на аналогічний, але нічого не змінилося. Будь ласка, допоможіть.

Відповідь: Описана несправність зустрічається в моделях Citroën C4 Cactus 1,2 з кодом двигуна HMZ (EB2), виготовлених до 2 листопада 2014 року (RPO 13873). Її причиною є встановлення датчика тиску у впускному колекторі. Перевірте код дати виробництва на датчику тиску у впускному колекторі. (рис. 4). Якщо він раніший за 140609, встановіть новий датчик тиску. Видаліть код несправності. Після завершення ремонту виконайте пробну поїздку, щоб переконатися, що несправність усунена.

Seat Leon ST - показчик температури охолоджувальної рідини двигуна показує максимальну температуру, а на панелі приладів відображається попереджувальне повідомлення

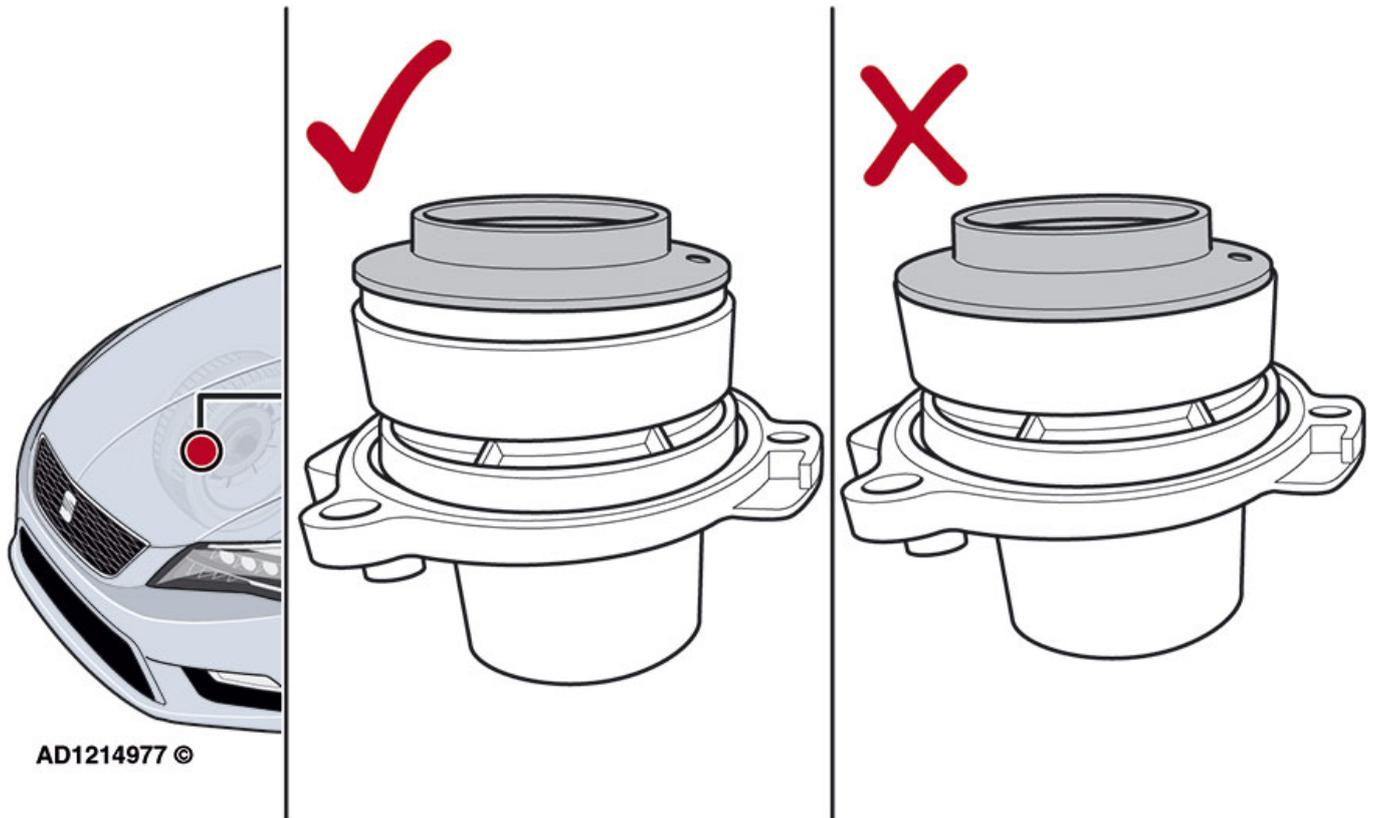

AD1214977 ©

Питання: У нас проблема з автомобілем Seat Leon ST 1,6 TDI 2014 року випуску. Індикатор температури охолоджувальної рідини двигуна показує максимальну температуру, а на панелі приладів з'являється попереджувальне повідомлення, яке вимагає від водія вимкнути двигун. Ми перевірили тиск у системі охолодження, але не виявили витоків. Ми також перевірили, чи немає внутрішніх витоків охолоджувальної рідини з прокладки головки циліндрів, але не виявили витоків. Чи є у вас якісь ідеї?

Відповідь: Так, про цю несправність вже повідомлялося раніше і вона стосується моделей Leon ST з кодами двигуна CXXA/CXXB. Її причиною є несправність крильчатки в насосі охолоджувальної рідини двигуна. Зніміть насос охолоджувальної рідини. Перевірте, чи крильчатку не заклинило в насосі охолоджувальної рідини двигуна в закритому положенні (рис. 4). Встановіть новий насос охолоджувальної рідини двигуна. Це повинно усунути несправність.

Джерело: