


Поради від Autodata: несправності Opel Mokka-X, Mercedes-Benz GLC, Toyota Auris

дата публікації: 2026.10.26

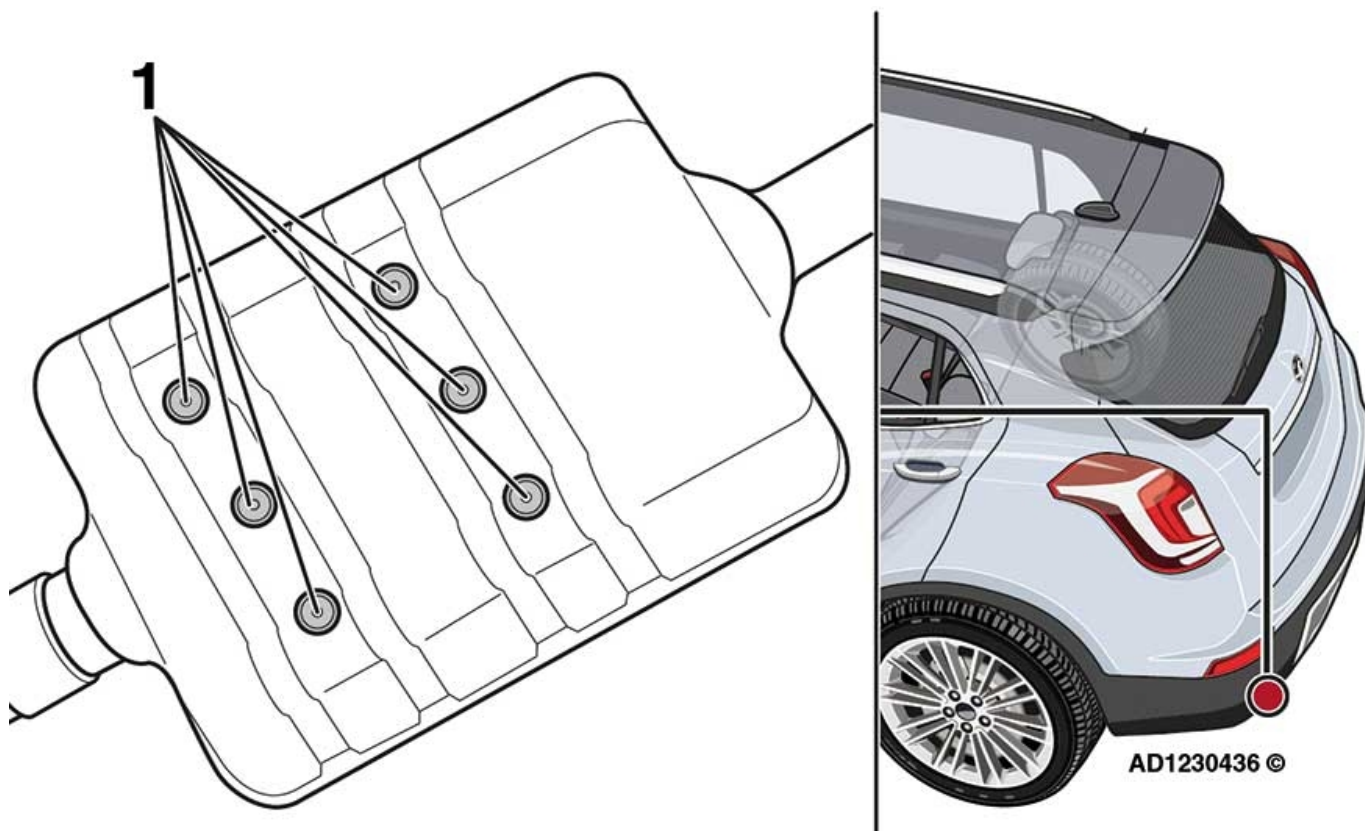


Autodata, провідний постачальник технічної інформації для авторемонтної галузі, пропонує перевірені рішення для поширених проблем автомобілів.

Opel Mokka-X - шуми з задньої частини автомобіля під час руху

Питання: Один з наших клієнтів, власник Opel Mokka-X 2016 року випуску, скаржиться на гуркіт, що лунає ззаду під час руху. Ми чули його під час тестової поїздки, але в майстерні нам не вдається визначити причину несправності. Чи повідомляли вам про таку несправність раніше?

Відповідь: Так, ми вже чули про стукіт у моделях Мокка-Х з кодом двигуна LE2 (B14XFT), який доноситься з глушника вихлопної системи. Зніміть глушник та виконайте точкове зварювання в 6 точках на його верхній частині, як показано на фото 3.1. Проведіть тест-драйв, щоб переконатися, що несправність усунена.

Mercedes-Benz GLC - скрипіння під час руху по нерівній дорозі

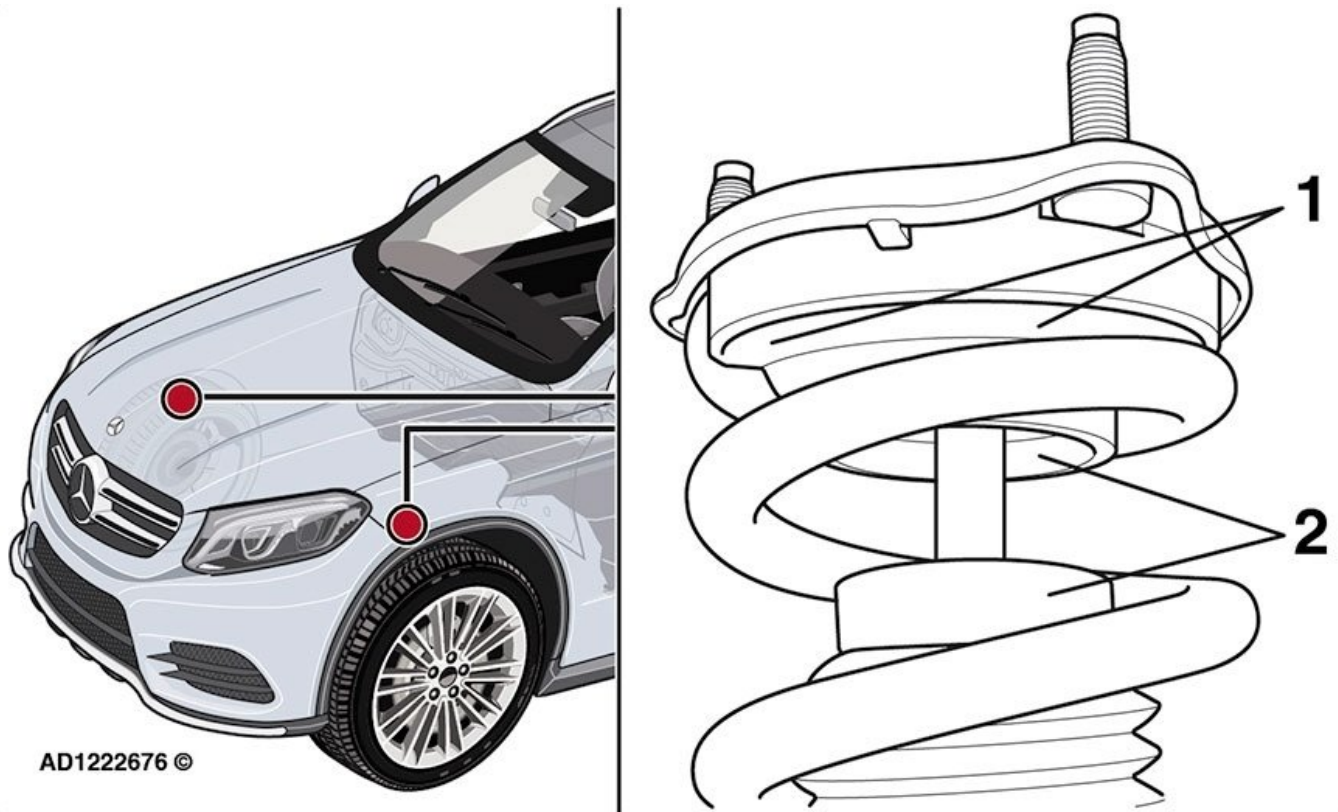


Питання: Один з наших клієнтів скаржиться, що його Mercedes-Benz GLC 2016 року видає скрип під час руху по нерівній дорозі. Здається, що шум доноситься з-за панелі приладів, але його неможливо точно локалізувати. Чи чули ви про цей шум?

Відповідь: Так, ми вже отримували повідомлення про скрип в моделях GLC. Причиною його виникнення є надмірне тертя між верхнім кріпленням передньої стійки та обмежувачем амортизатора, а також між пружиною передньої підвіски та верхньою гумовою прокладкою. Підніміть передню частину автомобіля.

Нанесіть тонкий шар мастила у вказаному місці на гумову прокладку (фото. 1.1). Відтягніть вниз кожух амортизатора і обмежувач. Змастіть верхній зовнішній край обмежувача і встановіть його (фото. 1.2).

Встановіть назад кожух амортизатора. Повторіть цю процедуру з іншого боку автомобіля. Після завершення ремонту виконайте пробну поїздку, щоб переконатися, що несправність усунена.

Toyota Auris - дзеркала повільно складаються

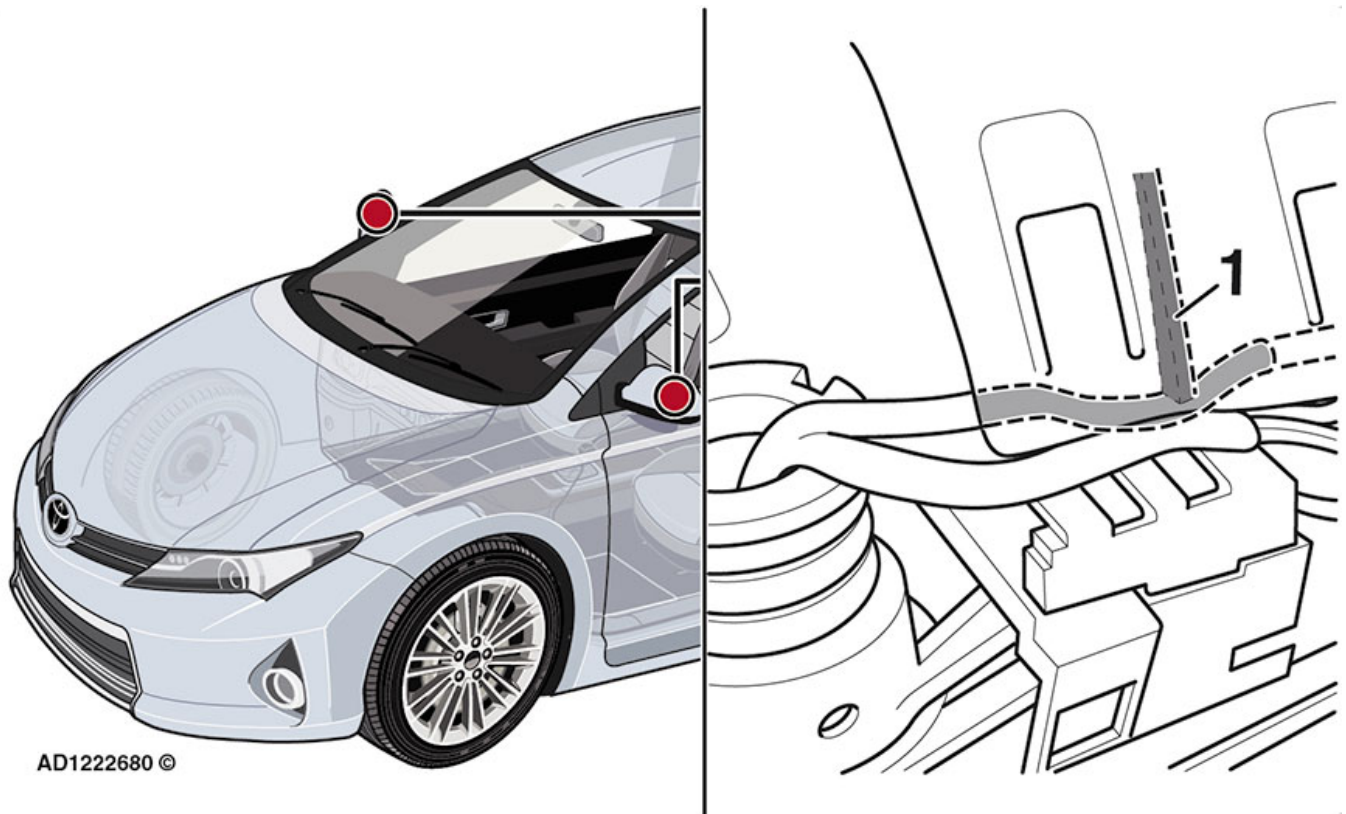

AD1222680 ©

Питання: В рамках технічного огляду в нашій автомайстерні знаходиться Toyota Auris 2013 року випуску, власник якої скаржиться, що дзеркала повільно складаються. Ми перевірили дзеркала і вони дійсно працюють повільно. Ми змастили рухомі частини, але це не допомогло. Будь ласка, допоможіть.

Відповідь: Описана несправність зустрічається в моделях Auris, і її причиною є неправильне прокладання джгута проводів зовнішнього дзеркала. Зніміть корпус зовнішнього дзеркала. Переконайтеся, що джгут проводів не затиснутий під краєм циліндра корпусу в зазначеному місці (фото. 3.1). За необхідності перекладіть джгут проводів зовнішнього дзеркала, він повинен мати достатній провис. Повторіть ці дії з іншого боку автомобіля. Перевірте знову роботу складаних зовнішніх дзеркал.

Джерело: